

UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM

STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2011 – DNR 2011:066

Tolvmansgården, Rimbo hembygdsförening



Tolvmansgården, Rimbo hembygdsförening
Rimbo socken
Norrtälje kommun
Uppland
2011

Hedvig Bellberg

SAMMANFATTNING

Hembygdsgårdarna är betydelsefulla förmedlare av lokala byggnadstraditioner. Oavsett ålder, om gårdarna utgörs av en samling byggnader från socknens alla hörn eller står på ursprunglig plats, har de i många fall behållit en ålderdomlig och ursprunglig prägel. I egenskap av tillgänglig plats för allmänheten utgör dessutom hembygdsgårdarna för många en viktig mötesplats och inspirationskälla med tydlig närvaro av historien.

Detta underhålls- och åtgärdsprogram är en ambition att bidra till skapandet av en varaktig grund för Stockholms läns hembygdsgårdars bevarande och fortlevnad. Genom att producera ett effektivt verktyg för underhållet av landskapets hembygdsgårdar, är avsikten att underlätta för framtida insatser och samarbeten. Förhoppningen är också att ökad uppmärksamhet skall leda till ett ökat intresse bland såväl allmänheten som berörda organisationer och myndigheter.

Föreliggande underhålls- och åtgärdsprogram har tagits fram i samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund genom finansiering av Landstingets TRU-nämnd (Tillväxt och regional Utveckling). Projektledare inom Stockholms län är Stockholms läns museum och samarbetspartners är Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsföreningar. Projektet drivs genom finansiering av kulturmiljövårdsbidrag förmedlat av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ansvarig för utformningen av underhålls- och åtgärdsprogrammet är Ulrika Olsson, antikvarie och projektledare vid Länsmuseet Gävleborg och modifieringar för anpassning till Stockholms län har utförts av Lisa Sundström och Hedvig Bellberg, antikvarier vid Stockholms läns museum.

Fältarbetet och slutförandet av programmet samt fotografering har utförts av bebyggelseantikvarien Hedvig Bellberg, Stockholms läns museum. Projektet är påbörjat under 2011 då 10 av Stockholms läns hembygdsgårdar utrustas med var sitt program, med förhoppningen att byggnaderna skall få fortsätta att inspirera och berätta sin historia under en lång tid framöver.

Lisa Sundström & Hedvig Bellberg

Stockholm 2011-09-09

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

Del 1

1.1	INLEDNING	3
1.1.1	Syfte	3
1.1.2	Omfattning och avgränsningar	3
1.1.3	Revidering och utökning	4
1.1.4	Gällande lagstiftning	5
1.1.5	Fastighetsuppgifter och försäkringar	6
1.1.6	Hembygdsföreningens målsättning och hembygdsgårdens användning	6
1.2	KÄLLOR	6
1.3	HEMBYGDSFÖRENINGENS HISTORIK	7
1.4	KULTURHISTORISK BETYDELSE	7

Del 2

2.1	BYGGNADSinVENTERING	8
2.1.1	Begrepp och definitioner	8
2.1.2	Situationsplan	8
2.2	BYGGNADSBESKRIVNING	11
2.2.1	Begrepp och definitioner	11
2.2.2	Byggnad 1 Bondens hus	11
2.2.3	Byggnad 2 Ladan	12
2.2.4	Byggnad 3 Lidret	12
2.2.5	Byggnad 4 Jordkällaren	13
2.2.6	Byggnad 5 Linbastan	13
2.2.7	Byggnad 6 Smedjan	13

Del 3

3.1	SKADEINVENTERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG	14
3.1.1	Begrepp och definitioner	14
3.1.2	Byggnad 1 Bondens hus	15
3.1.3	Byggnad 2 Ladan	17
3.1.4	Byggnad 3 Lidret	15
3.1.5	Byggnad 4 Jordkällaren	18
3.1.6	Byggnad 5 Linbastan	18
3.1.7	Byggnad 6 Smedjan	17
3.2	GENOMFÖRANDE	19
3.2.1	Checklista	19
3.2.2	Åtgärdslista	19
3.2.3	Check- och åtgärdslistornas tillämpning	20
3.3	UTFÖRANDE AV ÅTGÄRD	21
3.3.1	Rådgivning	21
3.3.2	Projektering	21
3.3.3	Finansiering	21

1.1 INLEDNING

1.1.1 Syfte

Huvudsyftet med detta underhålls- och åtgärdsprogram är att hembygdsföreningen skall få ett användbart och effektivt verktyg för bevarandet av sina byggnader. Med programmet blir det lätt att överblicka, planera och kostnadsberäkna kommande vård och underhåll och genom dokumentationen av utförda arbeten skapas ett värdefullt referensmaterial för framtiden.

Underhålls- och åtgärdsprogrammet skall användas för årlig kontroll enligt medföljande checklista för att kartlägga eventuella skador och underhållsbehov. När åtgärd av en skada eller normalt underhåll bedömts krävas noteras detta i programmets åtgärdslista. På detta sätt sammanställs byggnadernas behov lättöverskådligt och planeringen av arbetet kan göras. Syftet med programmet är således också att skapa utrymme för genomtänkta åtgärder med lämpliga material och metoder, i samarbete med kunniga hantverkare och antikvariska myndigheter.

Ett tredje syfte är att uppmärksamma hembygdsgårdarna och bidra till att skapa en varaktig grund för deras fortlevnad.

Tillämpningen av underhålls- och åtgärdsprogrammet kan bildligt talat jämföras med en trestegsraket. I ett första steg framställs ett program för den specifika hembygdsgården av Stockholms läns museum. I detta ingår en skadeinventering med tillhörande åtgärdsförslag. I nästa steg används programmet för kontinuerliga kontroller av hembygdsgårdens byggnader, vilka ligger till grund för planeringen av framtida åtgärder. Detta arbete utförs av hembygdsföreningen. Det tredje och sista steget är utförandet av åtgärderna. Detta görs av anlitade hantverkare eller av hembygdsföreningen själv.

Skadeinventeringen som utförs av läns museet, är en engångsinsats med avsikt att fungera som utgångspunkt för föreningens fortsatta arbete på egen hand. Programmet skall även fungera som referensmaterial vid myndighetskontakter samt upplysa om gällande lagstiftning med mera. Det är väsentligt att programmet behåller sin ursprungliga struktur för att förbli begränsat och lättanvänt. Av den anledningen skall inte dokument infogas som inte är av betydelse för programmet.

Ett exemplar av underhålls- och åtgärdsprogrammet skall finnas hos Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund, aktuell kommun samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Detta för att öka medvetenheten om hembygdsgårdarnas behov samt underlätta kommunikationen och tillhandahålla ett väl genomarbetat underlag för beslut.

1.1.2 Omfattning och avgränsningar

Underhålls- och åtgärdsprogrammet är avsett att tillämpas på hembygdsgårdens byggnader och deras fasta inredning. Lösa inventarier och tillhörande mark berörs därför inte av programmet. Samtliga byggnader som tillhör hembygdsföreningen vid besiktningstillfället ingår liksom tillkomna byggnader vid framtida revideringar.

Programmet inriktar sig på skador och behov av teknisk art och utelämnar därför närmare studier av kultur- och stilhistorik. Programmet är också direkt kopplat till en specifik

hembygdsgård och ställs inte i relation till andra hembygdsgårdar. Närmare analyser av byggnadernas ålder, historia och tidigare utseende utelämnas likaså.

Besiktningen av byggnaderna görs okulärt, vilket gör att dolda konstruktioner såsom panelklätt timmer, inbyggda takkonstruktioner och dolda installationer inte redovisas. Detta kräver omfattande undersökningar och görs i samband med eventuella åtgärder. Reservation för framtida skador måste således lämnas, liksom framtida naturligt slitage som inte redovisas. Med hjälp av *Checklistan* skall dock föreningen själv kunna upptäcka skador och behov innan akuta åtgärder blir nödvändiga. Återkommande revideringar av programmet krävs likaså för att programmet skall förbli aktuellt. Plan för revidering presenteras under kapitel 1.1.3.

Underhålls- och åtgärdsprogrammet skall inte fungera som underlag för projektering av planerade arbeten. Avsikten är att programmet skall användas för att upptäcka skador och behov vilka därefter projekteras och åtgärdas. Åtgärdsförslagen i skadeinventeringen skall tolkas som direktiv vilka kräver ytterligare undersökningar när arbetet väl skall utföras. Dessa avgränsningar måste finnas då programmet skall förbli aktuellt över en längre tid. Skador och behov förändras med tiden och kan därför kräva olika åtgärder beroende på när arbetet utförs. Av den anledningen måste alla arbeten föregås av en projektering med en undersökning av den aktuella skadan och förslag på vidare åtgärder.

1.1.3 Revidering och utökning

För att hålla underhålls- och åtgärdsprogrammet aktuellt under lång tid måste återkommande revideringar göras. Revidering av enskilda delar av programmet skall göras då betydande förändringar skett. Exempel på sådana förändringar kan vara tillkomsten av ytterligare en byggnad, avförandet av en befintlig byggnad genom brand eller försäljning, ombyggnad, nya funktioner i byggnaderna, förändringar i gällande lagtexter, förändringar i hembygdsföreningens användning och målsättning med mera.

Om inga betydande förändringar sker skall underhålls- och åtgärdsprogrammet revideras av en antikvarie eller någon med antikvarisk kompetens vart 10:e år. Revideringen omfattar då i huvudsak programmets del 3 med dess skadeinventering och tillhörande åtgärdsförslag. Övriga delar av programmet skall studeras och uppdateras i de avseenden som kräver det. Avsikten är dock inte att programmet skall arbetas om, utan fortsätta att fungera i sin grundutformning med nödvändiga förändringar. Ifyllda check- och åtgärdslistor skall behållas som referensmaterial vid framtida arbetsinsatser.

Om en utökning av programmet blir aktuell skall de nytillkomna delarna följa programmets grundstruktur. I samband med detta bör Stockholms läns museum eller annan antikvarisk expertis kontaktas för att hjälpa till med byggnadsinventeringen och byggnadsbeskrivningen, samt eventuell skadeinventering med tillhörande åtgärdsförslag.

När en revidering är genomförd skall följande tabell fyllas i med *Datum, Revideringen eller utökningens omfattning* samt signeras av *Ansvarig*. Kopior av de sidor revideringen omfattar skall sedan skickas till Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund, aktuell kommun samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

Datum	Revidering eller utökning omfattar	Ansvarig

1.1.4 Gällande lagstiftning

En mängd lagar och förordningar reglerar Sveriges bebyggelse och dess omkringliggande marker. I lagarna ryms även bestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer eller områden. Lagar och förordningar som är av vikt att känna till för hembygdsföreningarnas verksamhet följer nedan.

Plan- och bygglagen

All befintlig bebyggelse i Sverige berörs av *Plan- och bygglagen*, PBL, som regleras av kommunernas byggnadsnämnder. För en rad byggåtgärder krävs särskilt tillstånd, bygglov, som omfattar lokalisering, yttre utformning och användning. Tekniska egenskaper som inte kräver bygglov behandlas i samband med en bygganmälan. Det är viktigt att undersöka om bygglov eller bygganmälan behöver göras, varför kommunen bör kontaktas vid åtgärder på eller förändringar av en byggnad.

I PBL's 8 kap. *Krav på byggnader m.m.* finns flera paragrafer som bland annat behandlar äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Normalt berörs hembygdsgårdarna alltid av 13§ såsom kulturhistoriskt särskilt värdefulla, men givetvis även av de övriga.

13§ En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

14§ Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

17§ Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

I andra kapitlet i *Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.*, BVL, behandlas nio tekniska egenskapskrav. Dessa gäller byggnader som ska uppföras eller befintlig bebyggelse som ska ändras. Bland kraven ryms bl.a. *bärförmåga, stadga och beständighet och lämplighet för avsett ändamål*. Som andra punkt finns *säkerhet i händelse av brand*. Punkten rymmer allt från utrymningssäkerhet och skydd mot brands uppkomst till skydd mot brandspridning mellan byggnader och räddningspersonalens säkerhet. De tekniska

egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de varsamhetskrav som finns i 8 kap. PBL. Detta innebär att för äldre kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska kraven uppfyllas men det kan ske med hänsyn till kraven på varsamhet.

Kulturminneslagen

I *Kulturminneslagen*, KML, finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkor samt om utförsel och återlämnandet av kulturföremål. Det är länsstyrelsen som har tillsyn över kulturminnesvården i länet medan Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet.

I 3 kap. behandlas byggnadsminnen:

1§ En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.

I samband med byggnadsminnesförklaringen upprättar länsstyrelsen skyddsbestämmelser för att ange på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

1.1.5 Fastighetsuppgifter och försäkringar

Fastigheten har beteckningen Liesta 3:18 och är försäkrad genom Hembygdsförsäkringen. Gården består av sex byggnader av vilka bostadshuset (Bondens hus) och samlingssalen (Lidret) omfattas av kategori 1.

1.1.6 Hembygdsföreningens målsättning och hembygdsgårdens användning

Fastigheten används i första hand för föreningens egna arrangemang, främst på Valborg, Nationaldagen och Midsommar. Sommartid anordnas även en hantverksutställning med försäljning. Hantverksutställning anordnas även 1:a advent. I övrigt har föreningen egna programbundna mindre arrangemang och uthyrningar för födelsedagar, dop och minnesstunder. Målsättning och ändamål framgår av stadgarna där det sägs: Hembygdsföreningen har till ändamål att tillvarata och vårda värdefulla traditioner ur historisk och kulturell synpunkt, att väcka intresse och förståelse för hembygden, dess miljö, natur och byggnadsminnen, samt att underhålla och vårda Tolvmansgården och dess samlingar.

1.2 KÄLLOR

- Allmänna uppgifter om hembygdsföreningen samt situationsplan har erhållits ur föreningens handlingar (kapitel 1.3, 2.1.2).
- Uppgifter om hembygdsföreningens fastigheter, försäkringar samt föreningens användning av och målsättning med hembygdsgården är sammanställda av hembygdsföreningen genom Sven-Olov Norlin (kapitel 1.1.5, 1.1.6).
- Samtliga bilder är tagna av Hedvig Bellberg, Stockholms läns museum under 2011 och finns registrerade i museets arkiv (kapitel 2.1.2 samt försättsblad).

1.3 HEMBYGDSFÖRENINGENS HISTORIK

1384 nämns Liesta för första gången i skiftliga källor och kallas då Liestalund. Före 1527 var Tolvmansgården ett kyrkohemman och har även tillhört Johan III:s gemål Gunilla Bielke. Gården tillhörde Ekebyholm fram till 1912 då den köptes av Frans Anton Norlin. Bostadshuset har flyttats från okänd plats till nuvarande plats 1860.

1730 var Tolvmansgården ett av tre hemman i Liesta.

1978 lades nytt golv i bostadshusets kök.

1998 blev lidret en komplett samlingssal i och med bygge av nytt kök.

Rimbo hembygdsförening bildades 1962. Tolvmansgården inköptes 1967 och är nu föreningens samlingspunkt med moderna lokaler som samsas med de ursprungliga.

1.4 KULTURHISTORISK BETYDELSE

Hembygdsrörelsen har en viktig historia i det moderna svenska samhället. Som en motvikt till det växande industrisamhället började intresset för den traditionella allmogekulturen att växa sig stark under slutet av 1800-talet. Friluftsmuseer skapades med Skansen i spetsen och på landsbygden startades de hembygdsföreningar som i förlängningen skulle bilda Samfundet för hembygdsvård 1916. Den stora uppgiften då var att rädda allmogens byggnader och föremål vilket resulterat i stora samlingar med omfattande kulturvärden runt om i landet. Det medvetna insamlandet från hemsocknen har medfört att det idag finns byggnader, föremål och arkiv hos hembygdsföreningarna med mycket stora värden för den lokala historien. I ett nationellt perspektiv utgör de också en viktig grund för jämförelser, kartläggning och forskning. Med sin goda tillgänglighet utgör de populära platser för midsommarfirande, skolbesök, marknader och andra arrangemang, och som förmedlare av lokala byggnadstraditioner en kunskaps- och inspirationskälla för allmänheten.

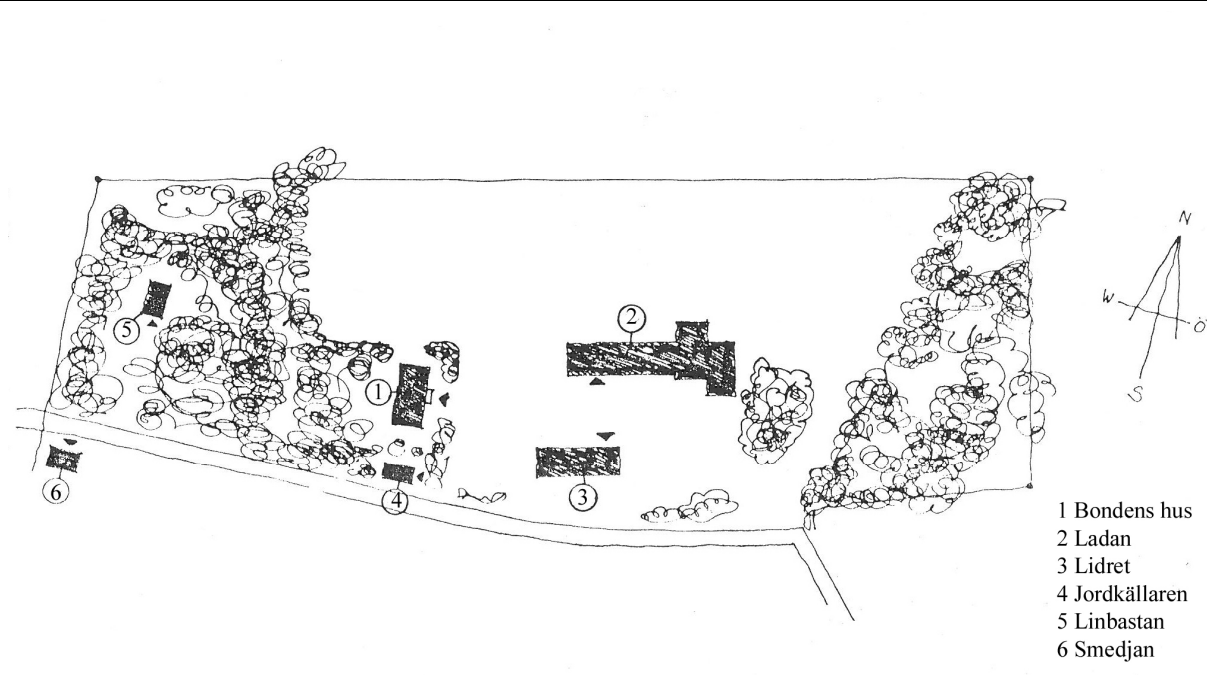
Tolvmansgården är belägen i en lantlig miljö strax utanför Rimbo stadskärna och platsen har anor tillbaka till folkungatidens slut. Mangårdsbyggnaden inhägnas av en trädgård med fruktträd. Resterande byggnader på gården ligger traditionellt placerade med bastu och smedja på brukligt avstånd från tunet och ladugård, lider samt jordkällare närmare boningshuset. Mangårdsbyggnaden är välbevarad och har en 1800-talskaraktär. Även gårdens övriga byggnader har en äldre prägel, där tidslagren markeras av olika restaureringar.

2.1 BYGGNADSINVENTERING

2.1.1 Begrepp och definitioner

Byggnadsinventeringen redovisar översiktligt vilka byggnader som finns inom hembygdsgården. Situationsplanen visar byggnadernas placering och orientering enligt väderstrecken med norr uppåt i bild. Benämningen av byggnaderna är desamma som allmänt brukas inom hembygdskommittén. Byggnader ägda av föreningen men placerade utanför hembygdsgården redovisas i text och bild och om möjligt även i situationsplanen.

2.1.2 Situationsplan

		
Nr	Byggnad - funktion förr och nu	Foto
1	BONDENS HUS Boningshus, troligtvis från sent 1700-tal, flyttat till platsen 1860, sedermera museala ändamål.	

2	LADAN Denna långsträckt byggnad innehåller både ladugård, förråd, utställningsrum och garage.	
2	LIDRET Byggt 1882 och ombyggt för publik- och föreningsverksamhet 1984.	
4	JORDKÄLLAREN Jordkällaren har ett nyare brädinnertak/bjälklag, i övrigt tidstrogen.	

5	LINBASTAN Linbastan har ett vasstak under tegeltäckningen. Invändigt har den traditionell inredning.	
6	SMEDJAN Smedjan blev nyligen försedd med brädpanel. Den är inredd som i en traditionell smedja.	

2.2 BYGGNADSBESKRIVNING

2.2.1 Begrepp och definitioner

Byggnadsbeskrivningen är uppdelad under sju rubriker med syfte att ge kunskap om byggnadens olika delar med avseende på material, uppbyggnad och funktion för den följande skadeinventeringen.

<i>Plan</i>	beskriver byggnadens planlösning.
<i>Konstruktion</i>	omfattar byggnadens bärande delar såsom grund, stomme, bjälklag, takkonstruktion och murstock.
<i>Exteriör</i>	omfattar byggnadens utvändiga delar såsom tak, vindskivor, panel, fönster, dörrar, förstukvist med mera.
<i>Interiör</i>	omfattar byggnadens fast inredda delar såsom golv, tak, lister, fönster, dörrar, trappor, eldstäder, tapeter, väggmåleri med mera.
<i>Installationer</i>	omfattar byggnadens fasta installationer såsom el, värme, vatten och avlopp men även säkerhetsinstallationer som brand- och inbrottsskydd.
<i>Klimat</i>	beskriver ventilationen i byggnaden samt dess eventuella klimatreglerande utrustning utöver värmesystemet.
<i>Tillgänglighet</i>	berättar om eventuella hinder för rörelsehindrade och synskadade att komma in i byggnaden.

2.2.2 Byggnad 1 Bondens hus

	Beskrivning
Plan	Parstuga med delvis inredd vind
Konstruktion	Kallmur av huggen gråsten samt mur med bruk, liggtimmerstomme, följare, en murstock, ryggås, enkel takstolskonstruktion av högben och åsar, murstock, sadeltak
Exteriör	Röd locklist fasadpanel, röda knutlådor, vita fönsterkarmar, två-lufts-fönster med två, resp. tre rutor vardera, plåthänggrännor, plåstsuprör, tvåkupigt tegel, skorsten, tegeltaknock, plåtlagda vindskivebeslag, gulmålad dörr med sidodel och beslag
Interiör	Tapeter, pärlspont, breda målade spegeldörrar, nyare samt äldre brädgolv, spis, omålade äldre brädtak, delvis öppen timmerstomme vind, träinnertak samt spån
Installationer	El, varm- och kallvatten
Klimat	Uppvärm, till 15 grader vintertid
Tillgänglighet	Två trappsteg till entréväning, en handledare, handledare uppför brant vindstrappa

2.2.3 Byggnad 2 Ladan

	Beskrivning
Plan	Långsträckt byggnad i ett plan, delvis med vind
Konstruktion	Murad gråstensgrund, liggtimmerkonstruktion, följare, ryggås, enklare takstol av högben och ås samt bindbjälke respektive efterkonstruktion av fackverkstakstol, sadeltak
Exteriör	Rödfärgade timmerfasader samt locklistpanel, knutlådor respektive utskjutande knutskallar, plåthängrännor, plåstsuprör, tvåkupigt tegel, plåtklädd taknock, plåtlagda vindskivebeslag, trävindskivor, vita fönsterkarmar, en- och två-lufts-fönster med tre rutor vardera, svarta portar, vällingklocka
Interiör	Gjutet golv i ladugårdsdelen, träinlägg i gamla gödselrännor, vitkalkade timmerväggar, obehandlade timmerväggar, träpanel/spont, brädgolv, plankgolv, bräddinnertak samt spån
Installationer	El för belysning
Klimat	Ouppvärmt
Tillgänglighet	Stenramp mot öster utanför förrådslada, i övrigt höga trösklar/syll samt vid en ingång trapprall om tre steg med handledare

2.2.4 Byggnad 3 Lidret

	Beskrivning
Plan	Kök och serviceutrymmen i östra delen samt råvind som nås från utsidan, samlingshall i västra delen med full takhöjd upp motnock
Konstruktion	Kalkad stengrund, liggtimmerkonstruktion, sadeltak, ryggås, kvadratiske sidoåsar, högben
Exteriör	Rödfärgat timmer samt locklistpanel och följare, utskjutande knutskallar samt panel runt knutar, tvåkupigt tegel, tegeltaknock, plåtvindskivebeslag, trävindskivor, plåthängrännor, plåstsuprör, fyra små plåtklädda skorstenspipor, svarta portar, vita dörrar till toaletter, svarta dörrkarmar, vita fönsterkarmar, en-lufts-fönster med fyra rutor
Interiör	Öppen planlösning med släta inredda väggar och synliga takbjälkar/bindbjälkar mot väster, kök med full utrustning, toalett och förrådsdel mot öster, hela inredningen nyare
Installationer	El för belysning, luftvärmepump mot väster i den södra väggen, vatten från egen brunn
Klimat	Uppvärm
Tillgänglighet	Ramp med räcke vid toaletter, låg stentrall samt räcke vid entré

2.2.5 Byggnad 4 Jordkällaren

	Beskrivning
Plan	Två trånga utrymmen, det inre (jordkällaren) rymligare
Konstruktion	Murad stengrund, syll- och bälvarv, samt liggtimmer upp tillnock vid gaveländarna, sadeltak
Exteriör	Rödfärgat timmer, tvåkupigt tegel, tegeltaknock, plåtvindskivebeslag, trävindskivor, svart dörr
Interiör	Kalkade väggar, gullfiberfyllning på vindsgolvet, nytt bräddnertak/bjälklag
Installationer	El för belysning
Klimat	Ouppvärmt
Tillgänglighet	Trång entrépassage och låg dörr

2.2.6 Byggnad 5 Linbastan

	Beskrivning
Plan	Enplanshus med förrum, basta och halvvind
Konstruktion	Gråstensgrund av kallmur, liggtimmerkonstruktion, sadeltak, ryggås, sidoåsar
Exteriör	Rödfärgad liggtimmerfasad, utskjutande knutskallar, vasstak under tvåkupigt tegeltak, tegeltaknock, plåtvindskivebeslag, trävindskivor, svart dörr
Interiör	Hall och basta, bräddnertak, mossor mellan vass och bräddor
Installationer	Nej
Klimat	Ouppvärmt
Tillgänglighet	Ojämn entrésten och kliv över syllvarvet, lågt i tak och trångt

2.2.7 Byggnad 6 Smedjan

	Beskrivning
Plan	Enplanshus
Konstruktion	Kallmursgrund, liggtimmerkonstruktion, sadeltak, åstak
Exteriör	Tvåkupigt tegel, tegeltaknock, plåtvindskivebeslag, trävindskivor, nyligen panelad fasad med breda bräddor, röda knutlådor, plåthängrännor samt kedjor, svart dörrpar, vita fönsterbågar, två-lufts-fönster med sex rutor vardera, svarta luckor, plåtklädd skorsten
Interiör	Sandbotten, obehandlade timmerväggar, ässja, nytt bräddnertak, följare och åsar
Installationer	Nej
Klimat	Ouppvärmt
Tillgänglighet	Ett steg över fyllnadsstocken

3.1 SKADEINVENTERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

3.1.1 Begrepp och definitioner

Skadeinventeringen är utförd genom okulär besiktning av Stockholms läns museum med hjälp av *Checklistan*. Inventeringen är översiktlig och baseras på byggnadernas tillstånd vid besiktningstillfället. Avsikten är att skadeinventeringen skall ge en god överblick av byggnadernas tillstånd vid inventeringstillfället samt fungera som referensmaterial vid föreningens framtida kontroller. Skador till följd av naturligt slitage kommer att uppstå med tiden och kan av den anledningen inte redovisas i inventeringen. Avsikten är dock att dessa skall upptäckas i föreningens fortsatta användning av detta program.

Åtgärdsförslagen är kortfattade och skall främst ses som direktiv, inte som kompletta underlag för åtgärd. Varje åtgärd måste föregås av en ordentlig undersökning och åtgärdsbeskrivning, annars är risken att dolda skador inte uppmärksammas. I åtgärdsbeskrivningen ska även material och metoder framgå så att dessa blir de bäst lämpade för den aktuella byggnaden. En del åtgärder bör ske i samarbete med en antikvarie. Mindre skador såsom spruckna glastrutor, enstaka saknade panelbrädor, löst sittande trappsteg och liknande kan dock åtgärdas enligt åtgärdsförslaget. För byggnadsdelar som bedöms ha en mer omfattande skadebild än vad som är möjligt att iakttä okulärt kan också ytterligare undersökningar föreslås.

Till skillnad från byggnadsbeskrivningens uppdelning av byggnaden i sju rubriker under kapitel 2.2.1, utgår skadeinventeringen från endast fyra. Under rubriken *Övrigt* ingår här *Installationer*, *Klimat* och *Tillgänglighet*. Byggnadsbeskrivningens *Plan* utelämnas då detta är en beskrivning av byggnadens planlösning och inte en byggnadsdel. Rubrikerna *Konstruktion*, *Exteriör* och *Interiör* motsvarar rubrikerna i byggnadsbeskrivningen. Skadeinventeringens rubriker motsvarar i stort check- och åtgärdslistornas rubriker.

<i>Byggnadsdel</i>	berättar vilken del av byggnaden som avses under respektive rubrik. Motsvarande begrepp finns både i check- och åtgärdslistan.
<i>Kondition</i>	beskriver vilket skick aktuell byggnadsdel befinner sig i. Här redovisas såväl normalt slitage som direkta skador.
<i>Åtgärd</i>	berättar vilket ingrepp som är aktuellt för att åtgärda eventuell skada, alternativt normalt underhåll. Motsvarande begrepp finns både i check- och åtgärdslistan.
<i>Prioritet</i>	berättar hur angelägen åtgärden är. Motsvarande begrepp finns i åtgärdslistan.

Prioritet 1 avser akut åtgärd.

Prioritet 2 avser åtgärd inom 1-3 år.

Prioritet 3 avser åtgärd inom 3-5 år.

Prioritet Å avser återkommande årlig kontroll eller åtgärd.

3.1.2 Byggnad 1 Bondens hus

	Byggnadsdel	Kondition	Åtgärd	Prioritet
Konstruktion	Murstock	Läkten/innertaket invid murstockens östra sida på vinden har en vattenskada	Håll under uppsikt så att inte vatten tränger in	Å
	Knutlådor norr, samt övriga	Rötskada nertill på knutlåda i nordvästra hörnet, samt rötskada mot mitten på knutlåda i nordöst, övriga knutlådor kondition oftast ok	Skarvas och lagas med vällickande panelmaterial, ses över	2
Exteriör		Ok		
Interiör	Fönster söder	Fönstret åt söder på vinden håller ohyra	Håll rent så att inte skador på fönsterbotten uppstår	Å
	Trasmattor	Ligger på obehandlat golv i norra rummet i nedervåningen och drar till sig fukt underifrån	Rullas undan under vintertid om luftfuktigheten blir mycket hög	Å
Övrigt		Ok		

3.1.3 Byggnad 2 Ladan

	Byggnadsdel	Kondition	Åtgärd	Prioritet
Konstruktion	Västfasaden, 3e timmerstocken nerifrån	Rötskadad i splint pga utkragning från fasad	Gör ilusning mellan timmer för bättre vattenavrinning	1-2
Exteriör	Liten utbyggnad mot norr	Mossbeklädnad på tak	Borstas bort	1
	Liten utbyggnad mot norr	Rötskadad panel	Byt ut trasiga panelbrädor	2
	Norrfasaden	Tegelförråd mot vägg	Flyttas från vägg	1
	Vegetation	Sly på norrsidan	Hålls nere	Å
Interiör	Utbyggnad åt norr	Rötskada i det östra takfallet	Ses över och läktas om	1-2
	Fönster åt norr i densamma utbyggnad	I något sämre kondition	Rengörs och kittas	1-2
	Vindsgolv mot norr i densamma utbyggnad	Angrepp av strimmig trägnagare	Kontakta förslagsvis skadedjurbekämpningsfirma	1
	Fönster sydväst, västra delen av ladan	Röta i spröjs	Lagas, målas och kittas med linoljefärg och linoljekitt	1-2

	Fönster, sydöst, västra delen av ladan närmast dörr	Fukt i spröjs och fönsterbotten	Lagas, målas och kittas med linoljefärg och linoljekitt	1-2
	Fönster nordväst, västra delen av ladan	Sämre spröjs	Kittas med linoljekitt	1-2
	Fönster, syd, västra delen av ladan	Sämre spröjs	Kittas med linoljekitt	1-2
	Fönster nordöst, västra delen av ladan	Sämre kondition	Lagas, målas och kittas med linoljefärg och linoljekitt	1-2
	Vind, västra delen, innervägg mot mitten (vägg 2 fr. väster)	Angrepp av strimmig trägnagare	Kontakta förslagsvis skadedjurbekämpningsfirma	1
	Innervägg, mittendelen (vägg 3 fr. väster)	Angrepp av strimmig trägnagare i timmer långt ner	Kontakta förslagsvis skadedjurbekämpningsfirma	1
	Sydvästra och västra innerväggarna samt långt ner i nordöstra hörnet innervägg (där panel ej finns)	Angrepp av strimmig trägnagare i väggtimmer	Kontakta förslagsvis skadedjurbekämpningsfirma	1
	Förrådsladan, (åt öster) östväggen och norrväggen	Angrepp av strimmig trägnagare	Kontakta förslagsvis skadedjurbekämpningsfirma	1
	Pulpettakfallet, sydsidan	Där sadeltaket möter pulpettakfallet finns gamla fuktfläckar i innertaket i förrådsladan	Håll under uppsikt	Å
Övrigt		Ok		

3.1.4 Byggnad 3 Lidret

	Byggnadsdel	Kondition	Åtgärd	Prioritet
Konstruktion	Syllbotten norr	Röta i syllbotten t.h. om knutlåda på norrfasaden	Rötskadat trä skärs bort och stock ilusas med välliknande virke	1-2
	Syll och bål norr	Röta i syll och bål mellan svarta dörrparen på norrfasaden	Ses över och föreslås ilusas/halvsulas	1-2
	Knutlåda nordväst	Sylen något rötskadad	Håll under uppsikt och ilusa/halvsula	1-2-Å
Exteriör	Allmänt för fasaderna	Rödfärgen flagar	Sörj för bättre förarbete med ruggning av fasaderna innan nästa slamning	3
	Östfasaden	Lamphänge i trä mitt på fasad har mossor	Gör rent från mossor	1-2
	Vindskivor norr	Vindskiva mot norr mossangripen	Borstas ren	1-2
Interiör	Vinden öster	Vattenfläck på isoleringen mot sydost (pga läcka vid östra skorstenspipan)	Åtgärda nedhalkad plåt på tak kring huv	1
Övrigt		Ok		

3.1.5 Byggnad 4 Jordkällaren

	Byggnadsdel	Kondition	Åtgärd	Prioritet
Konstruktion	Västfasaden	Hållighet mellan syll och bål	Håll under uppsikt, men tätning i nuläget överflödig	Å
Exteriör	Tak	Löv på båda takfallen, grenar hänger ut över taket	Borstas bort, träd beskärs i den mån det behövs	Å
	Vegetation söder	Sly på sydsidan	Hålls borta från huskroppen	Å
Interiör	Isolering	Gullfiberfyllning	Som isolering används hellre naturmaterial, gullfiber bör avlägsnas från ouppvärmade och gamla hus. Gullfiber drar åt sig fukt och är dessutom inte ett historiskt riktigt material i kulturmiljöer. Ekologiska alternativ finns att tillgå. Exempel på sådana är såg- och kutterspån, cellulosafiber, eko-fiber och linmattor.	2
Övrigt		Ok		

3.1.6 Byggnad 5 Linbastan

	Byggnadsdel	Kondition	Åtgärd	Prioritet
Konstruktion	Sydfasaden	Någon röta i timmer	Håll under uppsikt och om skador förvärras, skär rent och gör ilusningar i välliknande virke	Å
	Norrfasaden	Röta i gammal ilusning, hellängd, samt ny behövs i hållighet mitt på fasaden	Gör ny ilusning samt salning för att hålla vatten från fasaden	1-2
	Sydfasaden	Möjligt husbocksangrepp	Kontakta skadedjurbekämpningsfirma	1
Exteriör	Tak	Vasstaket och mossan möglat	Ses över med kunnig hantverkare, vasstaket kan tas fram	2
Interiör	Ryggåsen	Möjligt mögelangrepp	Ses över med hantverkare	1
Övrigt		Ok		

3.1.7 Byggnad 6 Smedjan

	Byggnadsdel	Kondition	Åtgärd	Prioritet
Konstruktion		Ok		
Exteriör	Marknivå	Hög marknivå kring byggnaden medför större vattenmängder och fukt mot fasaden	Gräv ut kring huset	1-2
	Vegetation öster	Sly och jord kring byggnaden	Håll borta sly från fasaden	
	Tak	Båda takfall har mossor och löv	Borstas rent	1-Å
Interiör	Fönster	I sämre kondition	Kitta och måla fönster med linoljekitt och linoljefärg	1-2
	Timmer ovan fönster, väster	Angrepp av strimmig trägnagare	Kontakta förslagsvis skadedjurbekämpningsfirma	1
Övrigt		Ok		

3.2 GENOMFÖRANDE

3.2.1 Checklista

Checklistan skall användas för att få en god överblick över respektive byggnads skick och behov av åtgärder. Kontrollen bör genomföras en gång per år.

Checklistan är uppdelad i ett antal rubriker. Varje byggnad redovisas separat, och på samma sätt som i skadeinventeringen kontrolleras byggnadens delar utifrån *Konstruktion*, *Exteriör*, *Interiör* och *Övrigt*. *Byggnadsdel* berättar vilken del av byggnaden som skall kontrolleras. *Åtgärd* beskriver vilken typ av kontroll som skall göras. När kontrollen är utförd noteras detta med datum och signatur under *Kontroll utförd* och *Ansvarig kontrollant*.

Användningen av checklistan sker enklast genom att hela underhålls- och åtgärdsprogrammet tas med vid kontrollen. Efter att respektive byggnad kontrollerats noteras detta i checklistan och signeras. Om kontrollen medför upptäckten av en skada som kräver åtgärd, noteras detta i *Åtgärdslistan*. Likaså noteras slitage som bedöms kräva normalt underhåll i åtgärdslistan. Underhållsåtgärderna skall inte noteras som akuta utan istället vara underlag för planering av framtida insatser. Detta förklaras närmare under följande rubrik, 3.2.2 *Åtgärdslista*.

Checklistan och skadeinventeringen följer till största del samma upplägg. Rubrikerna *Byggnadsdel* och *Åtgärd* svarar mot varandra men inte *Kondition* och *Prioritet* som saknas i checklistan. Under dessa rubriker redovisas byggnadsdelens skick vid inventeringstillfället, vilket ligger till grund för åtgärder och prioritet och redovisas därför inte ytterligare i checklistan. Även indelningen av byggnaden i *Konstruktion*, *Exteriör*, *Interiör* och *Övrigt* följer skadeinventeringen. I checklistan finns en sammanfattning av de begrepp som används.

3.2.2 Åtgärdslista

Åtgärdslistan skall användas för att planera och genomföra åtgärder. De behov som upptäcks vid kontrollen enligt checklistan noteras på åtgärdslistan för att ge en bild av arbetets omfattning. På åtgärdslistan noteras såväl akuta behov som normala underhållsåtgärder. Under rubriken *Prioritet* anges om åtgärder skall vidtas akut, inom 1-3 år eller 3-5 år. Åtgärden kan även vara årligen återkommande och markeras då med ett *A*.

Åtgärdslistan är, liksom checklistan, uppdelad i ett antal rubriker. Till skillnad från checklistan sammanfattas hela byggnaden under en lista för respektive byggnad. Den del som är aktuell för åtgärd noteras under *Byggnadsdel*. *Skada eller underhållsbehov* beskriver vad som skall åtgärdas. *Skadan noterad* berättar när noteringen gjordes. *Skadan noterad av* berättar vem som noterat skadan eller behovet. *Prioritet* beskriver inom vilken tid åtgärden skall utföras. *Myndighetskontakt* berättar om kontakt med berörd myndighet tagits för tillståndspliktiga åtgärder. *Föreslagen åtgärd* beskriver hur arbetet skall göras. *Åtgärd utförd av* berättar vem som gjort arbetet. *Slutbesiktning* berättar när arbetet avslutades. *Åtgärd besiktigad av länsmuseum* berättar om och när Stockholms läns museum besiktigat utfört arbete. I åtgärdslistan finns en sammanfattning av de begrepp som används.

Användningen av åtgärdslistan sker enklast genom att hela underhålls- och åtgärdsprogrammet tas med i arbetet. Skador och underhållsbehov som upptäcks vid kontroll enligt *Checklistan* noteras då direkt på åtgärdslistan. Handlar det om underhållsåtgärder skall dessa ej noteras som akuta. Endast skador bedöms kräva akuta åtgärder, vilka givetvis kan

innefatta långt gånget eftersatt underhåll. Underhållsåtgärder anges istället med den tid inom vilken åtgärden skall vidtas, det vill säga prioritet 2 eller 3. I listan anges vilken byggnadsdel som avses samt när noteringen gjordes, därefter skall åtgärder planeras och utföras innan de slutligen besiktigas och stryks från listan. Detta gäller såväl akuta behov som normala underhållsåtgärder. *Kom ihåg att det är viktigt att berörda myndigheter kontaktas vid åtgärder som kräver tillstånd!*

Beskrivningen av *Skada eller underhållsbehov* samt *Föreslagen åtgärd* skall hållas kort och summarisk, mer utförlig beskrivning görs i projekteringen och dokumentationen av arbetet.

Åtgärdslistans upplägg är avsett att skapa en tydlig historik över utförda och ännu ej utförda åtgärder vilket gör det möjligt att se vad som gjorts eller skall göras, när det gjordes och av vem. Använda listor skall således sitta kvar i pärmen för att fungera som referensmaterial. Kopior av ifyllda åtgärdslistor skall efter avslutade arbeten skickas till Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund, aktuell kommun samt Länsstyrelsen i Stockholm.

Kom ihåg att fotodokumentera byggnadsdelen såväl innan som under och efter utförda arbeten!

3.2.3 Check- och åtgärdslistornas tillämpning

Listorna är skapade för att fungera som ett verktyg i underhållet av hembygdsgårdens byggnader. Genom att rutinmässigt gå igenom checklistans poster erhålls en god överblick över behoven av åtgärder, vilket möjliggör planering av arbetet i god tid. Dessutom undanröjs potentiella problem som en konsekvens av eftersatta underhållsåtgärder genom rensning av hängrännor, nedklippning av gräs och sly med mera. Listorna är också avsedda att fungera som dokumentation av utförda arbeten, något som gör att uppföljningen blir enkel och oberoende av vem som för tillfället är ansvarig för hembygdsgårdens skötsel.

Ambitionsnivån på arbetet med underhålls- och åtgärdsprogrammet bör vara hög, men utan krav på professionell kunskap. Det viktiga är att upptäcka och notera skador och behov för att undvika framtida problem. Formuleringarna i åtgärdslistan skall hållas korta och direkta. Utförligare beskrivningar görs av fackmän i nästa steg då arbetsinsatserna skall projekteras.

3.3 UTFÖRANDE AV ÅTGÄRD

3.3.1 Rådgivning

Stockholms läns museum har som uppdrag att regionalt verka som rådgivande instans i frågor kring byggnadsvård. Rådgivningen är kostnadsfri vid ett första besök på museet men kan även göras per telefon beroende på omfattning. Detta är en möjlighet som väl bör utnyttjas i hembygdsföreningens arbete med underhållet av sina byggnader. I samband med utökade undersökningar av skador och behov enligt åtgärdslistan bör länsmuseum kontaktas för rådgivning. Museet kan även bidra med namn på företag med erfarenhet av kulturhistoriskt intressant bebyggelse då arbete skall utföras. Generellt bör länsmuseum ses som en tillgång och naturlig samarbetspartner i underhållsarbetet, med god inblick i allt från gårdens historik, lämpliga åtgärder och hantverkare till bidragsmöjligheter och lagstiftning.

Adress: Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5B, 131 54 Nacka
Telefon: 08-586 194 00
Hemsida: www.stockholmslansmuseum.se

3.3.2 Projektering

Detta underhålls- och åtgärdsprogram är till för att på ett tidigt stadium upptäcka behovet av nödvändiga insatser. Avsikten är att arbetet ska kunna planeras i god tid för att säkra finansiering och ett tillfredställande resultat. God framförhållning krävs också då vissa arbeten är bygglovspliktiga, vilket innebär att kommunen måste kontaktas. Det samma gäller om byggnaden är byggnadsminnesförklarad, då måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Vid åtgärdernas utförande måste lämplig fackkunskap anlitas för en komplett åtgärdsbeskrivning. Detta måste ske då synbara mindre skador kan dölja större och allvarigare skador som inte kan upptäckas utan mer omfattande undersökningar.

Stockholms läns museum har ett stort kontaktnät med hantverkare runt om i länet. Hembygdsföreningen bör alltid begära in referensobjekt från hantverkare som kontaktas för kommande arbeten. Det kan vara lämpligt att låta fler än en firma bedöma och beräkna de kommande arbetena eftersom olika firmor kan bedöma åtgärderna på skilda sätt. Av den anledningen kan även slutsumman variera. Det är viktigt att se på de beräknade arbetenas omfattning, tid, material och metoder, och väga in detta i slutsumman.

God byggnadsvård präglas av långsiktigt tänkande, rätt metoder och material samt respekt för byggnadens värden och historien den berättar. Tänk på att vissa arbeten, exempelvis fönsterrenovering, omläggning av spåntak, murningsarbeten och målning, ofta är av stort intresse för allmänheten. Utnyttja dessa tillfällen för att arrangera workshops där deltagarna får lära sig hantverket samtidigt som de gör en insats för hembygdsföreningen. Likaså kan det vara en möjlighet att hålla öppet hus där såväl hembygdsgården som hantverket visas.

3.3.3 Finansiering

Generellt bör alla arbeten föregås av en väl underbyggd kostnadsberäkning. Större arbeten kräver kanske även att bidrag söks samt att flera entreprenörer tillfrågas. För att möjliggöra eventuell finansiering från någon stiftelse, kommunen, länsstyrelsen, staten eller EU måste kostnadsberäkningen och planeringen av arbetet göras med god framförhållning. Viktigt i

dessas sammanhang är att samtliga kostnader tas med i beräkningen; etableringskostnader, resor, eventuella traktamenten, städning, el, vatten, eventuella tilläggsarbeten med mera. Kom ihåg att som uppdragsgivare är hembygdsföreningen skyldig att kontrollera att det aktuella företaget innehar F-skattsedel. När beslut har fattats om vilket företag som skall utföra arbetet skall betalningsvillkoren tydligt framgå.

Stiftelser

Medel avsedda för kultur finns att söka från olika stiftelser. Stiftelsernas tillgångar och regelverk styr storleken på de medel som går att söka, vilket innebär skiftande möjligheter till utdelning. Stiftelsernas regelverk styr även vad som går att söka medel för, vilket medför att endast vissa kan bli aktuella för hembygdsföreningen. Information om vilka stiftelser som finns samt vilka regler som gäller fås hos länsstyrelsen, telefon 08-785 40 00, eller på internet www.stiftelser.lst.se. Även Sveriges hembygdsförbund har uppgifter om stiftelser med möjlighet för hembygdsföreningen att söka medel från. Datum för sista ansökningsdag skiftar beroende på stiftelse.

Kommunala bidrag

Det finns inget gemensamt regelverk för hur bidrag till kommunernas föreningar skall fördelas, detta ansvar ligger på respektive kommun och ser därför olika ut. Bidragen är dock begränsade och delas oftast med övriga föreningar inom exempelvis idrotten. Uppdelningen av bidragen ser olika ut inom respektive kommun, men generellt prioriteras de löpande utgifterna såsom hyror, uppvärmning, underhåll, försäkringar, arrende, sophämtning, snöröjning, vaktmästeri etc. Bidrag till kostnadskrävande investeringar finns men dessa är starkt knutna till den ekonomiska situationen. För att få svar på rådande förutsättningar bör aktuell kommun kontaktas. Datum för sista ansökningsdag skiftar beroende på typ av bidrag.

Statliga bidrag

Länsstyrelsen har bland annat som uppgift att fördela medel för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Dessa medel utgår från Riksantikvarieämbetet på central nivå och fördelas på landets länsstyrelser efter askande baserat på länets totala behov. Således konkurrerar hembygdsföreningen med privata fastighetsägare och föreningar över hela länet. Arbetet sköts av länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som även ger information om förutsättningar och ansökan. Ansökan för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan lämnas in under hela året. Länsstyrelsen har även som uppgift att fördela landsbygdstöd till områden utanför landets tätorter. Detta stöd är uppdelat på flera olika områden, avsedda att stödja odlingslandskapet såväl som landsbygdens övriga miljöer, vilket kan vara till gagn för hembygdsföreningen. Information fås hos länsstyrelsen.

Via Boverket är det möjligt att söka statliga medel för ickestatliga kulturlokaler och allmänna samlingslokaler. Dessa bidrag riktar sig mot standardhöjande reparationer, om- och nybyggnad, handikappanpassning med mera. Staten avsätter varje år en summa för ändamålet och ansökan skall lämnas in senast i september eller december beroende på bidrag. Mer information kan fås hos Boverket, telefon 0455-35 30 00, eller på internet www.boverket.se.

EU-medel

Olika program inom EU medför ekonomiska bidragsmöjligheter för hembygdsföreningen. Ansökan och kraven för att medel skall erhållas är dessvärre ofta omfattande vilket gör denna möjlighet betydligt mer komplicerad än övriga. Satsningarna är fleråriga och ger möjlighet till stora projekt som löper över 1-3 år. Information kan fås hos kommunens EU-samordnare eller länsstyrelsen. Datum för sista ansökan skiftar beroende på program.